

作業明細書

発行月日 0000/00/00

お客様名	様	Motorcycle Garage TWIN
住 所	〒701-2604	
	岡山県美作市福本 128-1	
電話番号	携帯電話	TEL/FAX 0868-74-3730
F A X	E-mail	E-mail: twin_motorcycle_garage@ybb.ne.jp

車両データ

車 種	R90S	登録番号		F/No	
E/No		走行距離	km	車検満了	

No	整備内容(部品名 又は 作業名)	(部品番号)	数 量	部品・油脂代	工 賃
	車検整備				
1	燃料系統整備				
	フロートボール内点検 (錆等異物無く問題なし)				
	油面点検 (問題なし)				
	エアクリーナーエレメント交換		1.0	1994	
	エアクリーナーケース内スラッジ除去				
	フューエルホース交換		1.0	1669	
	スロー・同調調整 (バキュームテスターによる)				
			小計	2663	
2	エンジン関係整備				
	プラグ清掃 (ねじ山スレッドコンパウンド塗布)				
	オカメ内点検 (ダイオードボードステー折損点検・カムシャフトオイルシール点検)				
	オイルパン増し締め (トルクレンチによる)				
	ヘッド増し締めつけ確認 (トルクレンチによる)				
	ロッカースラストクリアランス点検 (問題なし)				
	タペットクリアランス調整				
	ポイント焼け取り・アドバンサー分解洗浄グリスアップ・点火時期調整				
	エンジンオイル交換 (WAKO`S PROSTAGE20W-50)		2.0L	3150	
	ドレンワッシャー		1.0	63	
	マフラー・エキパイ周りねじ山スレッドコンパウンド塗布・タイコ錆落とし				
			小計	3213	
3	動力伝達関係整備				
	ミッションオイル交換 (WAKO`S RG7590LSD)		0.8L	1596	
	ドライブシャフトオイル交換 (WAKO`S RG7590LSD)		0.15L	299	
	デフオイル交換 (WAKO`S RG7590LSD)		0.25L	498	
	ドレンワッシャー		6.0	378	
	クラッチレバー軸部清掃・グリスアップ				
	クラッチケーブル注油 (ブレンドオイルによる)・タイコ部グリスアップ				
	クラッチレリーズアーム軸部洗浄・グリスアップ				
	クラッチ遊び調整 (レリーズ部も)				
	チェンジペダルラバー交換		1.0	450	
			小計	3221	

作業明細書

No	整備内容(部品名 又は 作業名) (部品番号)	数 量	部品・油脂代	工 賃
4	ブレーキ関係整備			
	キャリパー分解洗浄・ピストン磨き・各所グリスアップ後組み付け			
	キャリパーピン洗浄・パッド当たり調整			
	パッド焼け取り・面取り・バックプレートグリスアップ			
	パッド残量点検			
	ブレーキフルード交換 (DOT 4)			
	ブレーキレバー軸部清掃・グリスアップ、マスタータイコ部アーム軸部グリスアップ			
	リヤブレーキドラム内部スラッジ除去			
	リヤブレーキシュー軸・カム・カム軸部清掃・グリスアップ			
	リヤブレーキリンク軸部清掃・グリスアップ			
	リヤブレーキシュー焼け取り・残量点検			
	リヤブレーキ遊び調整			
	ブレーキペダル軸部清掃・グリスアップ			
5	ホイール足回り関係整備			
	FRホイールベアリング点検 (問題なし) 洗浄・グリスアップ			
	RRホイールベアリング交換 (二個のうち片方が錆びておりゴロツキが激しかった為)	2.0	1680	
	タイヤ空気圧調整			
	リヤサスペンション取り付け上下軸部グリスアップ			
	フロントフォークオイルシール点検 (左側にニジミあり)			
		小計	1680	
6	車体関係整備			
	ステアリングステムガタ点検 (問題なし)			
	センタースタンド軸部洗浄・グリスアップ			
	サイドスタンド軸部洗浄・グリスアップ			
	スイングアームピボットがた点検 (問題なし)			
	スイングアームピボットベアリンググリスアップ (グリスガンによる)			
7	電気関係整備			
	ヘッドライト照らし・レンズ内洗浄			
	ウインカー・テールライト照らし・レンズ内部洗浄			
	バッテリー補水・補充電			
	電気周り点検 (Hi, Lo, Pass、スモール、ブレーキ、ウインカー、ホーン、メーター照らし、メーターインジケーター、Kill 全て良好)			
	発電点検			
8	その他			
	スピードメーターオーバーホール (外注: クラフトビー 送料込み)	1.0	36750	
	試走 (良好)			
	スクリーン磨き (外して微粒子コンパウンドで磨く)			
	洗車・WAX・アーマオール塗布			
	外装色物は極細コンパウンドによる磨き実施			
	ショートパーツ (ガソリン、コンパウンド、WAX、アーマオール、中性洗)	1.0	1575	

作業明細書

No	整備内容(部品名 又は 作業名) (部品番号)	数 量	部品・油脂代	工 賃
	剤、グリース各種 [ウレア・シリコン・スレッドコンパウンド]、ブレーキ クリーナー、ブレーキオイル、サンドペーパー等)			
		小計	38325	

サービスデータ

タイヤ残量	FR:1.05mm, RR:3.2mm	空気圧	FR:2.1kg/cm, RR2.3kg/cm
ブレーキパッド残量	R : 3.5mm L : 3.6mm	ブレーキシュー残量	

MEMO

1. ここへ書かれた作業が全てではありません。書ききれませんので少々割愛しています。
2. 左のフォークのオイルシールからオイル滲みがありました。激しくなるようでしたら早めの交換をお勧めします。
3. フロントタイヤのスリップサインが出ていますので、早めの交換をお勧めします